



РОБИМО ПРОФЕСІЙНУ ЯКІСТЬ ДОСТУПНОЮ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ
ІНВЕРТОРНОГО ТИПУ



Уважно прочитайте
інструкцію перед
експлуатацією
даного пристрою

Модель:

САБ-258ТЗ

Служба технічної підтримки

0-800-200-500
www.dnipro-m.ua



ЗМІСТ

1. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ІНВЕРТОРА «ДНІПРО-М».....	7
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	8
5. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	9
6. ЗАЗЕМЛЕННЯ	12
7. РОБОТА ЗІ ЗВАРЮВАЛЬНИМ ІНВЕРТОРОМ	12
8. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ	13
9. ОСНОВИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ	14
10. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ	19

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку зварювального апарату інверторного типу «Дніпро-М». При виробництві наших зварювальних апаратів ми використовуємо передові інверторні технології, які дозволяють зменшити вагу та габарити зварювальних апаратів, підвищити їх продуктивність.

Джерелом зварювальної дуги є перетворювач напруги інверторного типу: змінна напруга мережі перетворюється на постійну, потім за допомогою інверторного перетворювача, що працює на частоті більш, ніж 30 кГц., утворюється змінна напруга високої частоти з подальшим випрямленням і функцією стабілізації. Таким чином, пристрій має значно меншу вагу і габарити, а продуктивність його сягає 85% (коєфіцієнт корисної дії - 85%).


Основними перевагами таких зварювальних апаратів є стабільність у роботі, легкість, компактність, низьке енергоспоживання, безшумність і зручність у використанні, а також легкий розпал дуги та чудове формування зварного шва.



Перед використанням апарату, будь ласка, повністю прочитайте інструкцію.

Зварювальні апарати інверторного типу «Дніпро-М» (надалі «ЗІ») призначені для виконання ручного дугового зварювання металів та сплавів покритим електродом. Зварювання здійснюється постійним струмом металевими плавкими електродами для постійного і змінного струму з основним, рутиловим, цеолозним, кислим, змішаного типу та іншими видами покріттів. Зварювальні апарати інверторного типу можуть застосовуватися як в стаціонарних умовах (на будівельних майданчиках, у домашньому та присадибному господарствах, гаражах і т.д.), так і в польових умовах в складі мобільних комплексів, забезпечених бензиновими або дизельними міні електростанціями.

Зварювальний інвертор являє собою електронний пристрій, який знижує напругу мережі до необхідної напруги для утворення і підтримання дуги. Інверторний апарат складається з таких основних частин:

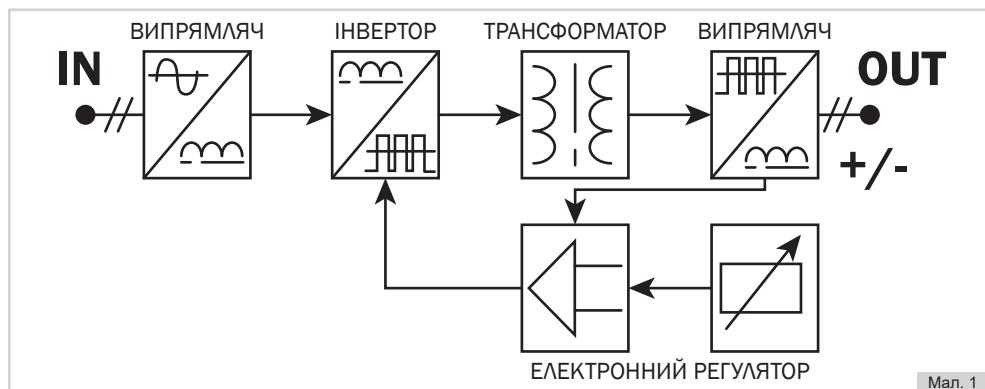

Мал. 1

- Мережевий випрямляч, який складається з діодного моста та конденсаторів високої ємності.
- Інвертор побудований на основі транзисторів MOSFET або IGBT.
- Високочастотний трансформатор для зниження мережової напруги до напруги для запалювання та підтримки дуги.
- Силовий випрямляч для отримання постійного струму на виході апарату.
- Електронний регулятор, для регулювання параметрів зварювальної дуги.

Принцип дії інверторного джерела зварювальної дуги наступний: мережева напруга змінного струму подається на випрямляч, згладжується конденсаторами фільтру. Силовий модуль перетворює постійний струм в змінний з підвищеною частотою 50-100 кГц, який подається на високочастотний зварювальний трансформатор, який має істотно меншу масу, ніж класичний 50 Гц трансформатор. Напруга, після трансформатора, випрямляється силовими діодами і подається на зварювальну дугу. Дуга на постійному струмі більш стійка, ніж дуга в апаратах змінного струму.

Інверторні зварювальні апарати «Дніпро-М» виготовлені у відповідності з сучасними вимогами до стандарту і рівню техніки, діючими правилами техніки безпеки, відрізняються надійністю у процесі експлуатації, мають сучасний дизайн, економічні, прості в роботі та обслуговуванні. Сучасна конструкція цих апаратів, що базується на передових інверторних технологіях, дозволяє навіть зварникам, який не має високої кваліфікації, швидко і без проблем отримати надійне зварне з'єднання.

Використання інверторних технологій дозволяє зменшити вагу і габарити зварювальних апаратів, поліпшення якісного показника зварювальної дуги, збільшенню ККД, плавного регулювання зварювального струму.

Переваги інверторних зварювальних апаратів «Дніпро-М»:

- одні з найлегших зварювальних апаратів, найменші габарити у своєму класі;
- робота за умов низької напруги в електромережі – від 160 В;
- високоефективна система охолодження;
- моментальний розпал дуги завдяки високій напрузі холостого ходу;
- висока стабільність зварювального струму;
- м'яке розпалювання дуги;
- низьке енергоспоживання;
- невелике розбризкування металу при роботі;
- плавне регулювання зварювального струму з нижньою межею від декількох ампер;
- стабілізований зварювальний струм не залежить від коливань вхідної напруги.

Зварювальні інвертори «Дніпро-М» оснащені сучасними технологіями, які дозволяють більш якісно і комфортно отримувати зварювальні з'єднання:

Функція «ARC FORCE» (Форсування дуги)

У процесі зварювання відбувається відділяння краплі металу від електрода, що різко скорочує довжину дуги, і електрод може приваритися до зварювальної поверхні (залипнути). Інвертор, що оснащений функцією «ARC FORCE», здійснює форсування дуги автоматично збільшуючи величину зварювального струму на дуже короткий проміжок часу, що знижує ймовірність «залипання» електрода під час зварювальних робіт.

Функція «ANTI STICK» (Анти залипання)

Процес зварювання починається з підпалу дуги. Нерідко це призводить до залипання електрода на зварювальній поверхні. Інвертор, оснащений функцією «ANTI STICK», здійснює автоматичне зниження зварювального струму при «залипанні» електрода. Надалі, після відриву залипшого електрода, інвертор відновлює встановлені параметри зварювання.

Функція «HOT START» (Гарячий старт)

Для забезпечення кращого підпалу дуги на початку зварювання, інвертор, оснащений функцією «HOT START» - автоматичне підвищення зварювального струму на момент запалювання дуги. Це дозволяє значно полегшити початок зварювального процесу.


Функція «VRD» - Voltage Reduction Device (Система зниження напруги)

Дана функція полягає в зниженні напруги холостого ходу зварювального джерела до безпечних для людини 10-20 В, тобто напруга знижується, коли апарат включений, але зварювання не відбувається. Як тільки починається процес зварювання, система VRD відновлює робочі параметри напруги для надійного утворення дуги.

Функція «ENERGY SAVING»

Зменшене споживання електроенергії на 20% завдяки використанню сучасних схемотехнічних рішень при проектуванні зварювального інвертора. Автоматичне керування охолодженням зварювального апарату, в залежності від застосованого температурного режиму, апарат сам визначає інтенсивність обдування елементів зварювального апарату.

1. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ІНВЕРТОРА «ДНІПРО-М»

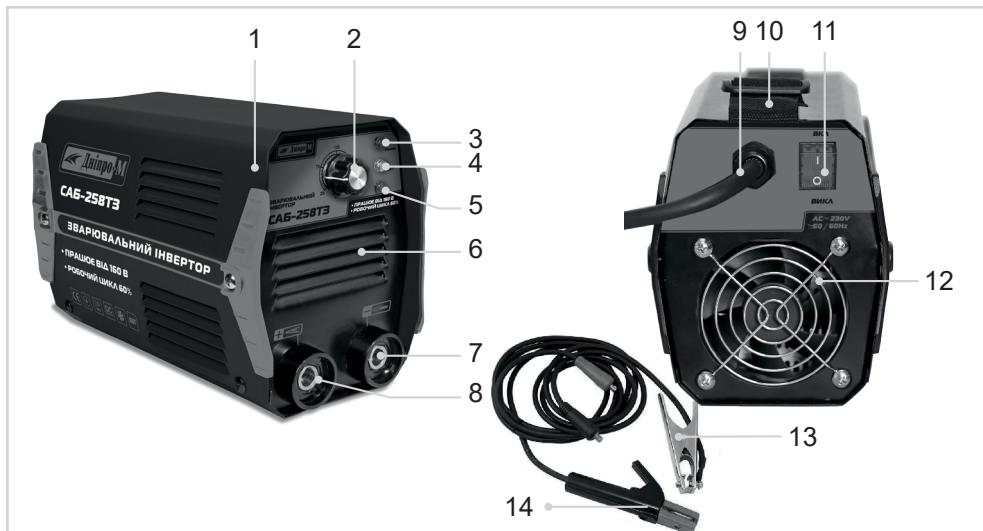

1	Захисний кожух	8	Байонетний роз'єм « + »
2	Регулятор зварювального струму	9	Кабель електророживлення
3	Індикатор ввімкнення в мережу	10	Ремінь для перенесення зварювального апарату
4	Індикатор перегріву	11	Мережевий вимикач зі світловим індикатором (клавіша «Вкл/Викл»)
5	Індикатор аварії	12	Вентиляційна решітка
6	Вентиляційні отвори	13	Кабель «Маси»
7	Байонетний роз'єм « - »	14	Кабель з тримачем електроду

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Зварювальний апарат з ременем для перенесення.
2. Зварювальний кабель із затискачем «маса».
3. Зварювальний кабель з електродотримачем.
4. Захисний зварювальний щиток.
5. Універсальний інструмент «молоток-щітка».
6. Керівництво з експлуатації.
7. Транспортувальна упаковка

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	САБ-258Т3
Номінальна напруга мережі, В	230 ($\pm 10\%$)
Мінімальна напруга мережі під навантаженням, В	160
Частота струму, Гц	50-60
Максимальна споживана потужність	5,5 кВт
Напруга холостого ходу в режимі VRD, В	20-30
Напруга запалювання дуги, В	65
Максимальний зварювальний струм, А	250
Робочий цикл при максимальному струмі, %	60 (при 35 °C)
Клас захисту	IP21S
ККД, %	85%
Діаметр електроду, мм	1,6-4
Маса апарату нетто/брutto, кг	2,9 / 4,5
Габаритні розміри апарату, мм	280X225X180

Система захисту від перегріву

Дана аварійна система призначена для запобігання виходу з ладу зварювального апарату під час перегріву. У процесі тривалого та інтенсивного зварювання за умов високої температури навколошнього середовища може спрацювати система захисту апарату від перегріву та відбутися відключення зварювального кола. При цьому система охолодження зварювального апарату продовжить свою роботу. Робота зварювального апарату буде продовжена автоматично, коли ЗІ охолоне.



Всі моделі зварювальних інверторів «Дніпро-М» забезпечені автоматичною системою захисту від перегріву

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж почати користуватися зварювальним апаратом, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки, інструкціями та попередженнями, які викладені в цьому керівництві. Більшість травм під час роботи апарату виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм і нещасних випадків можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку. Ні за яких обставин не використовуйте апарат способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом. Неправильна експлуатація апарату або експлуатація недосвіченою людиною може привести до нещасного випадку.

Уважно ознайомтеся з усіма інструкціями

Для безпечної експлуатації апарату необхідне ознайомлення з інструкціями та відповідне навчання. Уважно ознайомтеся з основними компонентами зварювального апарату. Вивчіть, як зупинити роботу апарату в разі потреби. Недотримання наведених нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом, привести до смерті людини, завдати серйозної шкоди здоров'ю або майну.

Небезпека електричного удару

За умов неправильної роботи зварювального апарату існує небезпека електричного удару або смерті від ураження електричним струмом. Використання апарату в умовах підвищеної вологості, біля води, на мокрій траві, під час дощу або снігопаду, може привести до смерті від ураження електричним струмом. Ні за яких обставин не зварюйте мокрі деталі або деталі, які знаходяться під водою. Завжди тримайте зварювальний апарат сухим.

Волога може привести до неправильної роботи зварювального апарату або до замикання електричних частин, що може також привести до смерті внаслідок ураження електричним струмом. Кожного разу, перш ніж почати експлуатувати зварювальний апарат, перевіряйте справність усіх його електричних частин.



Перш ніж почати використовувати зварювальний апарат, попередньо заземліть апарат. Недотримання цього може привести до удару електричним струмом або виведення апарату з ладу.

Перш ніж переміщувати, перевіряти стан і проводити технічне обслуговування зварювального апарату, відключіть його від мережі електроживлення.

5. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Будьте повністю сконцентровані на роботі. Не відволікайтесь під час роботи зварювальним апаратом, так як це може викликати втрату контролю і стати причиною отримання травм різного ступеня тяжкості.
- Не користуйтесь апаратом у випадку хвороби, у стані стомлення, наркотичного або алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодіючих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції та увагу.
- Стежте за цілісністю та справністю апарату. Не вмикайте та не працюйте апаратом у випадку наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими зварювальними кабелями. Не використовуйте апарат, якщо пошкоджений кабель електроживлення.
- Використовуйте відповідний одяг та взуття під час експлуатації апарату. Під час виконання зварювальних робіт надягайте захисний одяг, взуття з гумовою підошвою, яка не ковзає, щільні шкіряні рукавиці, захисну маску або окуляри із затемненим

склом, а також інші засоби захисту для запобігання отримання опіків і травм. Використовуйте ізоляючі килимки.

- Не працуйте зварювальним апаратом зі знятым захисним кожухом, із несправними електродотримачем і затиском «маси».
- Не використовуйте у роботі пошкоджені або саморобні зварювальні кабелі та подовжувачі зварювальних кабелів, чи кабелю електроживлення.
- Не торкайтесь зварювального кабелю, байонетних роз'ємів під час роботи зварювальним апаратом. Під час роботи апарату зварювальні та силовий кабелі знаходяться під високою напругою – небезпека електричного шоку або смерті.
- Не доторкуйтесь до зварювального шву, деталей, що зварюються, та їх поверхні, поки деталі повністю не охолонуть. Зварювання представляє собою високотемпературний процес, що нагріває метал до стану плавлення – небезпека отримання термічних опіків.
- Під час роботи зварювальним апаратом не підпускайте сторонніх людей і тварин до місця проведення робіт близьче 5 метрів. Зварювальний процес є джерелом електромагнітних коливань, високої температури, ультрафіолетового випромінювання, яскравого світла. Пер ніж розпочинати зварювальні роботи, переконайтесь у відсутності в зоні проведення зварювальних робіт сторонніх людей і тварин, яким можуть бути завдані травми. Встановіть іскрозахисні екрані.
- Щоб уникнути ураження органів зору ні в якому разі не спостерігайте з відстані близьче 15 метрів на процес зварювання без спеціальної захисної маски або окулярів із затемненим склом. Ультрафіолетове випромінювання зварювальної дуги може завдати невірправної шкоди очам. Не можна виконувати зварювальні роботи і наближатися на відстань близьче 15 метрів до місця проведення зварювальних робіт людям, які носять контактні лінзи, окуляри, або використовують кардіостимулятори та апарати стабілізації серцевого ритму.
- Не розміщуйте поруч зі зварювальним апаратом легкозаймисті матеріали. Під час зварювальних робіт не повинні знаходитися близьче 15 метрів від місця зварювання паливо, машинне масло, сірники, замаслений одяг, солома, сміття та інші легкозаймисті матеріали. Заздалегідь подбайте про наявність засобів пожежогасіння.
- Не накривайте зварювальний апарат під час роботи. Апарат оснащений примусовою системою повітряного охолодження і, якщо його накрити, зварювальний апарат може перегрітися.
- Уникайте прямих контактів зі зварювальним контуром, відкритих струмоведучих частин зварювального апарату і кабелів, у тому числі під час роботи апарату в режимі холостого ходу.
- Не виконуйте зварювальні роботи під час дощу, снігопаду або вологими руками. Робота зварювального апарату на відкритому повітрі під час дощу або снігопаду може призвести до електричного шоку або до поломки апарату. Якщо зварювальний апарат намокнув, забороняється використовувати апарат до повного висихання. Не лийте воду на апарат та не мийте його.

- Не залишайте увімкненим зварювальний апарат без нагляду, від'єднайте апарат від електромережі відразу ж після закінчення проведення зварювальних робіт.
- Пам'ятайте, газ, що утворюються в процесі зварювання – небезпечний для здоров'я людини. Здійснюйте зварюальні роботи на відкритому повітрі або в приміщенні, яке добре провітрюється. Метали, які мають у своєму складі свинець, кадмій, ртуть, цинк і берилій, під впливом зварювальної дуги можуть виділяти отруйний газ в небезпечних концентраціях для життя та здоров'я людей, а також тварин. Під час зварювання таких матеріалів обов'язково використовуйте індивідуальні засоби захисту органів дихання.
- Перш ніж розпочати зварюальні роботи, поставте зварювальний апарат на рівну горизонтальну поверхню. Щоб уникнути перевертання апарату, не встановлюйте зварювальний апарат на нерівній, а також вібраючій поверхні.
- Якщо під час проведення зварювальних робіт іскри, або інші сторонні предмети, потрапили у вентиляційні отвори зварюального апарату, негайно від'єднайте апарат від електромережі і зверніться до сервісного центру.
- Під час експлуатації, зберігання та транспортування зварювального апарату, захищайте апарат від впливу атмосферних опадів, водяної пари, агресивних речовин, механічних ушкоджень, попадання іскор, розплавленого металу, пилу та бруду.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати апарат, зверніться до сервісного центру.



Якщо зварювальний апарат під'єднаний до електричної мережі, постійно стежте за тим, щоб електродотримач з електродом не торкається затиску «маси» і корпусу апарату. Не використовуйте мережевий та зварювальні кабелі, якщо у них пошкоджена або зношена ізоляція.

Постійно стежте за справністю апарату. У разі відмови в роботі, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, полум'я, іскор, одразу ж припиніть роботу апаратом та зверніться до сервісного центру.

6. ЗАЗЕМЛЕННЯ



Електрична розетка, до якої підключається зварювальний апарат, обов'язково повинна бути заземлена. Дріт заземлення розетки повинен мати переріз не менше 1,5 кв. мм. Підключайте апарат тільки до розеток які мають заземлення, струм навантаження яких не менше ніж 32 А.

Заземлення запобігає можливості електричного удару. Категорично забороняється використовувати зварювальний апарат без заземлення!

Дане керівництво не може врахувати всіх можливих випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації апарату. У цих випадках слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності під час виконання зварювальних робіт.

7. РОБОТА ЗІ ЗВАРЮВАЛЬНИМ ІНВЕРТОРОМ

Підготовка до роботи

- Акуратно дістаньте зварювальний апарат із пакувальної коробки, не допускайте при цьому ударів і механічного впливу на деталі апарату.
- Установіть апарат на рівній горизонтальній поверхні.
- Візуально перевірте апарат на предмет відсутності механічних ушкоджень на корпусі зварювального апарату, на кабелі електро живлення і зварювальних кабелях.
- Перевірте справність байонетних роз'ємів, затискачів електродотримача і «маси».
 - Переконайтесь в надійності поверхні, на яку встановлений зварювальний апарат, і в тому, що є достатньо місця (не менше 0,5 м з кожного боку і зверху) для забезпечення нормальної роботи системи вентиляції.
 - Переконайтесь, що мережевий вимикач (клавіша «Вмикання/Вимикання») знаходиться в положенні «Вимкнено».
 - З'єднайте зварювальні кабелі зі зварювальним апаратом, дотримуючись необхідної полярності підключення. Щоб надійно закріпити зварювальний кабель в байонетних роз'ємах, необхідно поєднати виступ на штекері кабелю з пазом байонетного роз'єму, натиснути штекер і з невеликим зусиллям повернути у напрямку руху годинникової стрілки до упору.



Ненадійний контакт призведе до перегріву і швидкого виходу байонетних роз'ємів і штекерів з ладу, а також може стати причиною неефективної роботи зварювального апарату.

- Надійно з'єднайте дріт заземлення із зварювальним апаратом: один кінець з'єднайте із заземлювачем, а другий кінець дроту під'єднайте до клеми заземлення апарату і надійно затягніть притискну гайку (провід заземлення не входить в комплект постачання апарату).
- Щоб зменшити опір зварювального контуру, надійно закріпіть затискач зварювального кабелю «маси» в безпосередній близькості від місця зварювання.
- Підключіть кабель електроживлення до джерела (електричної розетки, мініелектростанції) однофазного змінного струму напругою 230 В частотою 50 Гц. Потужність джерела електромережі повинна бути достатньою для забезпечення електро живленням зварювального апарату. Джерело повинно бути забезпечене автоматичним запобіжником (плавким запобіжником) із відповідним струмом спрацьовування. Не можна підключати апарат до джерел електро живлення з параметрами, відмінними від зазначених у розділі З даного керівництва, так як це призведе до виходу зварювального апарату з ладу.



Номінальний струм спрацьовування автоматичного запобіжника повинен становити 32 А. Номінальний струм автоматичного запобіжника не повинен перевищувати допустимих струмових навантажень для електричної проводки домашньої електричної мережі.

- Увімкніть мережевий вимикач, перевівши клавішу «Вмикання/Вимикання» в положення «Ввімкнено».
- Після увімкнення системи примусового охолодження апарату (чутно характерне гудіння), поворотом рукоятки ручного регулятора зварювального струму встановіть необхідну величину струму.
- Зварювальний апарат готовий до роботи.



Виконання будь-яких підключень до зварювального контуру повинно здійснюватися лише тоді, коли зварювальний апарат відключений від електричної мережі.

8. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ



Під час проведення зварювальних робіт завжди використовуйте захисну маску зварника або спеціальні захисні окуляри із затемненим склом для захисту очей від сильного світлового та ультрафіолетового випромінювання, яке утворюється електричною дугою.

- Почистіть поверхню металу в зоні зварювання і точці приєднання затиску «маси» від пилу, бруду, води, іржі та фарби

- Зробіть односторонню або двосторонню V-подібну обробку кромок (якщо товщина деталей, що зварюються, більше ніж 3 мм).
- Встановіть електрод в електродотримач.
- Встановіть необхідне значення зварювального струму. Необхідна величина сили зварювального струму вибирається шляхом обертання ручного регулятора до збігу мітки покажчика на регуляторі з потрібним значенням на градуйованій шкалі. Значення зварювального струму встановлюється залежно від товщини металу, що зварюється, а також діаметра електрода, який використовується (дивіться також технічні характеристики електрода на його упаковці).

9. ОСНОВИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ


Зварювальні електроди покриті флюсом. Згораючи, флюс створює захисний газ який очищає ванну, витісняючи кисень з повітря, ізолює його від реакції з розплавленим металом, що не дає утворитися порам, а також стабілізує дугу і підтримує чистоту розплавленого металу. Коли метал остигає, утворюється зварювальний шлак, забезпечуючи додатковий захист металу від впливу повітря.

Способи запалювання дуги

Для запалювання дуги існує два способи:

1. Електрод підводять перпендикулярно до місця початку зварювання і після порівняно легкого дотику до виробу відводиться вгору. Цей спосіб називається «запалювання дуги дотиком». При цьому способі кінчиком електрода, який знаходитьсь майже у вертикальному положенні торкається поверхні металу. Відразу ж після торкання потрібно трохи підняти електрод вгору, щоб не відбулося його залипання. Якщо відразу прибрati електрод не вийшло і він все-таки прилип до металу, то треба різким рухом нахилити електрод в сторону і, відламавши його, спробувати ще раз запалити дугу.

2. Другий спосіб нагадує процес запалювання сірника і називається «запалювання дуги тертям». Цей спосіб запалювання дуги є більш простим і зручним, тому частіше використовують саме його. При цьому способі кінчиком електрода плавно проводять по поверхні металу і потім виконується зворотний рух вже запаленого електрода.

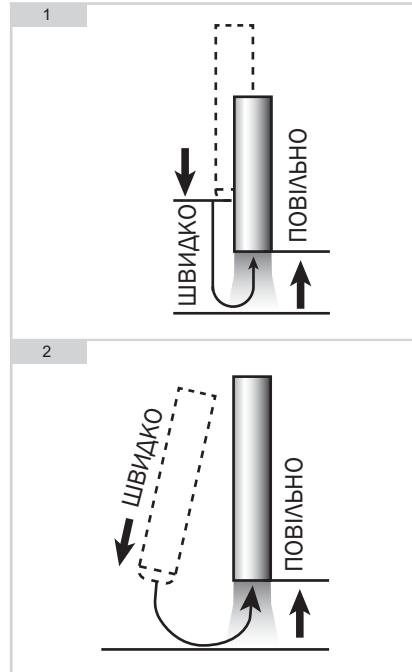

Процес зварювання


При зварюванні тримайте електрод над металом. Це називається дуговий проміжок. Намагайтесь підтримувати його в міру вигоряння електрода і одночасно рухайте його по горизонталі. Якщо електрод прилипає, качніть його з боку в бік і знову запаліть дугу. Щоб запалити зварювальну дугу, відведіть електрод від поверхні, що зварюється, на певну відстань (залежно від діаметра електрода відстань повинна відповідати 1-1,5 діаметра електрода, який використовується) і утримуйте цю відстань протягом всього зварювального процесу. Досягніть навички отримання стійкої дуги при відстані 3-5 мм між електродом і деталлю. Чим краще ви керуєте довжиною дуги, тим краще буде якість зварювання.

Залежно від типу зварювального шва, способи утримання електрода діляться на 3 типи:

1. Зварювання кутом вперед. Таким методом виконують стельові, горизонтальні і вертикальні шви, а також неповоротні стики труб. У цьому випадку рух електрода, нахиленого від нормалі до деталі на кут в 30-60°, при цьому напрямок руху - від себе.

2. Техніка зварювання електродом, розташованим під кутом в 90°. Один з найважчих методів, застосовується при проведенні робіт в місцях, доступ до яких утруднений, а також в операційних отворах. Дозволяє виконувати всі види електрозварювальних швів. В цьому випадку електрод тримається строго перпендикулярно деталі.

3. Зварюванням кутом назад. Використовується при виконанні стикових або кутових зварювальних з'єднань, причому на невеликих ділянках. Електрод нахиляється на такий же кут, що і в попередньому випадку, але змінюється напрямок руху, шов ведеться до себе.

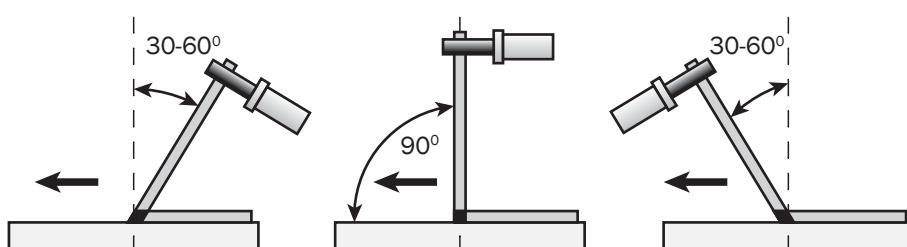

«КУТОМ ВПЕРЕД»

Стельові,
горизонтальні і вертикальні шви,
а також неповоротні стики труб

«ПІД ПРЯМИМ КУТОМ»

Важкодоступні
місця

«КУТОМ НАЗАД»

Стикові або кутові
зварювальні з'єднання

Довжина електрода в процесі зварювання зменшується. Коли довжина електрода досягає 15-20 мм, припиніть процес зварювання і замініть електрод, натиснувши на важіль рукоятки електродотримача.

Зварювання електродами із захисним покриттям супроводжується утворенням шлакового шару вздовж траєкторії руху електрода. Для того, щоб отримати однорідний і гладкий шов, а також щоб в подальшому не утворювалася корозія на шві, цей шлаковий шар необхідно видаляти завжди після кожного проходу, використовуючи при цьому щітку-молоток.


Після обриву дуги на електроді завжди залишається кільце з обмазки довжиною близько 1-2 мм. За умов повторного запалювання дуги необхідно дозованим ударом збити з електрода це кільце та залишки шлаку.

Закінчення зварювання

Закінчення зварювання важливий етап в техніці зварювання електродом будь-якого металу. Закінчення зварювання - це, по суті, закінчення зварювального шва. Закінчуячи зварювальний шов не можна відразу обірвати зварювальну дугу. Техніка зварювання електродом передбачає наступні дії зварника:

1. Електрод з палаючою зварювальною дугою переміщують зі зварювальної ванни на верхній край, знову повертаючись на кілька міліметрів у вже проварений шов і швидко відводять електрод від кратера шва.

2. У техніці зварювання існує й інший спосіб виконати закінчення зварювання. Він називається - заварка кратера. Такий кінець зварювання полягає в наступному: в кінці зварювального шва роблять обрив дуги на короткий проміжок часу і відразу ж повторно запалюють зварювальну дугу в центрі кратера. Запалений електрод зміщують до краю кратера, виходячи на кінець зварювального шва. При цьому величина загального зміщення електрода становить приблизно 10 - 15 мм, в залежності від ситуації. Вийшовши на зварювальний шов, за допомогою палаючої дуги формують потрібну висоту зварювального шва і вже після цього відводять електрод, розриваючи зварювальну дугу.

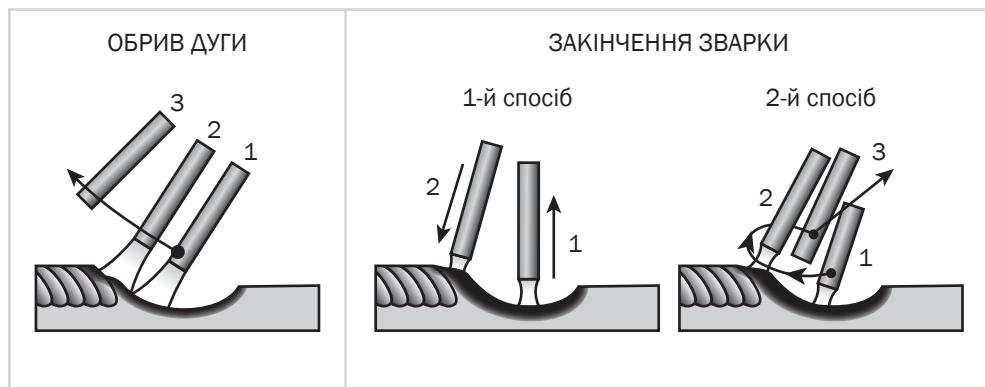

Зачистка зварювальних швів

Під час зварювальних робіт в металі самого зварювального шва і в прилеглій до нього зоні можуть утворитися шлакові включення - результат термічної дії на метал заготовок, продукти згоряння матеріалу електродів та ін. Шлакові нашарування істотно погіршують якість зварного з'єднання, його довговічність і зовнішній вигляд. Причини утворення шлаків - зварювання довгою дугою, висока швидкість проходу і низький зварювальний струм. З огляду на те, що шлакові включення послаблюють міцність шва, їх слід в обов'язковому порядку зачищати, причому при багатопрохідному зварюванні - після кожного шару. При будь-яких зварювальних роботах в обов'язковому порядку потрібно дотримуватися послідовності накладення шарів, зачистки шлаку і зачистки зварювального шва в цілому. Зачистка зварювальних швів виконується в три етапи:

1. Очищення зони навколо шва від окалини, шлаків і видалення кольорів мінливості. Для цього потрібно буде відбити шлакові включення молотком із загостреним кінцем від затверділого металу на зварювальному шві і видалити осколки за допомогою металевої щітки. Домогтися одного рівня площини зварювального шва і площини виробу, щоб було якомога менше виступів.

2. Груба зачистка - вирівнювання, аж до повного видалення зварювального шва. Грубу зачистку можна робити спеціальними ножами для зачистки швів або шліфувальними машинами з зачисними кругами.

3. Для полірування місця зварного шва використовується фібривий круг шліфувальної машини. Полірування - завершальний етап в зварювальному виробі та його підготовки до фарбування.




Електрод, шлак та зварювальні деталі нагриваються до високої температури. Щоб уникнути опіків, будьте обережні під час заміни електрода та видалення шлаку. Не дотикайтесь до зварювальних поверхонь, не впевнившись, що вони повністю охолонули.

Вибір полярності зварювання

Електроди з основним покриттям для зварювання постійним струмом (УОНІ 13/55 і т.д.) застосовуються переважно у випадках, коли необхідно отримати високі механічні показники зварного з'єднання, наприклад, під час зварювання труб, оскільки таке покриття додає зварювальній ванні підвищено в'язкість і тим самим забезпечує велику глибину проварювання шва. Щоб отримати якісний шов такі електроди вимагають обов'язкової прокалки. Зварювання виконують постійним струмом на зворотній полярності (електродотримач під'єднується до байонетного роз'єму зварювального апарату з позначенням «+»). Зварювання електродами з покриттям для змінного струму (МР-3, АНО-21 і т.п.) можна виконувати як з прямою полярністю («-» на електродотримачі), так і зі зворотною («+» на електродотримачі). Вибір полярності залежить від умов зварювання. Зворотня полярність дає більше стійку дугу за умов використання неякісних електродів, менше гріє зварювану

деталь. Застосовується переважно для зварювання тонких деталей і для роботи у важкодоступних місцях. Електрод згорає повільніше. Пряма полярність - дає більше тепла в зону зварювання. Застосовується переважно для зварювання масивних теплоємних деталей. Електрод згорає швидше.

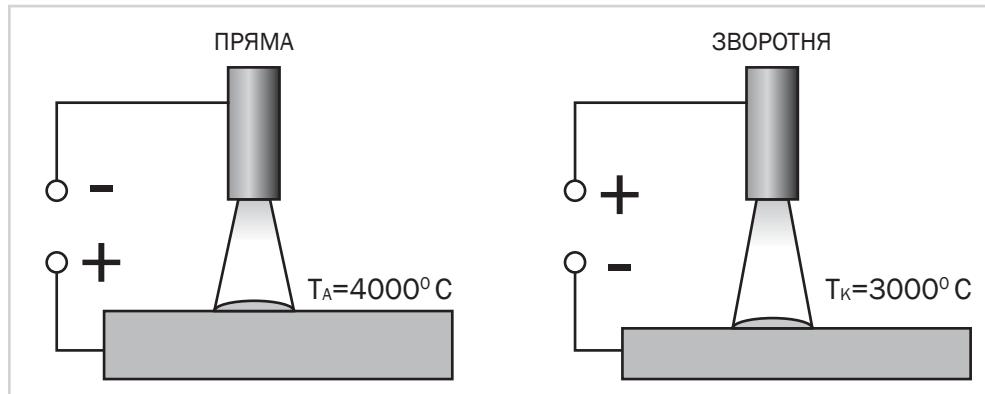

Допустимі значення зварювального струму, залежно від діаметра електрода

Діаметр електрода, мм	Товщина металу, що зварюється	Діапазон значень зварювального струму, А
1,6	1,5-2,0	50-75
2,0	1,5-3,0	60-100
2,5	1,5-5,0	70-120
3,2	2,0-12,0	110-160
4,0	4,0-20,0	160-250
5,0	8,0-24,0	≥ 250



Часті спрацювання системи захисту зварювального апарату від перегріву інформують про те, що апарат працює зі значним перевантаженням. Щоб уникнути виходу зварювального апарату з ладу змініть параметри процесу зварювання. Для цього виберіть електроди меншого діаметру, знизьте зварювальний струм, знизьте тривалість періодів безперервного зварювання і поліпшіть вентиляцію апарату.

Дане керівництво не є посібником зі зварюальної справи. За отриманням більш повної інформації стосовно процесу зварювання зверніться до кваліфікованого фахівця або до довідкових матеріалів.

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Транспортування

Апарат може транспортуватися усіма видами транспорту, які забезпечують збереження апарату, відповідно до загальних правил перевезень. Під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування апарат не повинен підлягати ударам і впливу атмосферних опадів. Розміщення та кріплення зварювального апарату в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення апарату і відсутність можливості його переміщення під час транспортування. Подбайте про те, щоб не пошкодити зварювальний апарат під час транспортування. Не розміщуйте на апараті важкі предмети. Допустимі умови транспортування зварювального апарату: температура навколошнього середовища від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря до 90%.

Зберігання

Якщо апарат не використовується тривалий час (більше 2 місяців), його необхідно зберігати в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15 °C до +55 °C і відносній вологості не більше 90%, укривши від попадання на апарат пилу та дрібного сміття. Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних домішок не допускається. Перш ніж поставити зварювальний апарат на тривале зберігання, апарат необхідно законсервувати:

1. Знеструмте апарат, від'єднайте зварювальні кабелі та дріт заземлення.
2. Видаліть пил, бруд із зовнішньої частини корпусу апарату, байонетних роз'ємів і затиску «маси».
3. Змастіть тонким шаром машинного масла клему затиску «маса».

Утилізація

Не викидайте апарат в контейнер із побутовими відходами! Зварювальний апарат, в якого вичерпано термін експлуатації, оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію та переробку. Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.



РОБИМО ПРОФЕСІЙНУ ЯКІСТЬ ДОСТУПНОЮ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТМ «ДНІПРО-М»

ЗВАРЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОДИ



Діаметр від 2 мм до 4 мм
Вага від 1 кг до 5 кг

ЗВАРЮВАЛЬНА ПРОВОЛОКА



Діаметр 0.8 мм
Вага від 1 кг до 5 кг

ТРИМАЧІ ЕЛЕКТРОДІВ



от 300 до 500А

ЗАЖИМИ МАСИ



от 300 до 500А

РУКАВИЧКИ КРАГИ ЗАМШЕВІ



МАГНІТНІ КУТНИКИ



www.dnipro-m.ua

0-800-200-500



Постачальник: ТОВ «КТ Україна» Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10.

Адреса потужностей виробництва вказана в супровідних документах.